EOS-1D Mark III

ポケットガイド

このガイドは、デジタル機能の設定、撮影、再生方 携帯してご活用ください。詳しい説明については、 EOS-1D Mark III 使用説明書をお読みください。

すぐ撮影するには



電池(バッテリー)を入

済みの電池を入れます。

電源スイッチを〈ON〉

キャンセル OK

· 〈**P** 〉プログラムAEになります。

ピントを合わせる



撮影する

さらにシャッターボタンを 押して撮影します。



o. 撮影1-

撮影可能枚数の目安

	常温(+23℃)	低温(0℃)		
丁能枚数	約2200枚	約1700枚		

メニュー機能の設定方法

デジタル機能設定

a: 撮影2

メニュー項目 ―

がら、〈MENU〉ボタン、〈

冷〉

〈

へ

う


で

行います。



0,0/±0

ピクチャースタイル スタンダード

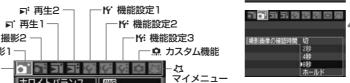

└──メニュー内容

撮影画像の確認時間 2秒

撮影画像の確認時間 2秒

■ 設定する

/ 内容を選ぶ

● 〈厨〉を押すと設定されます。

🕻 設定を終了する

メニューを表示する

されます。

) タブを選ぶ

■ 項目を選ぶ

▲ ● 〈☆〉を回してタブを選びます。

→ ○ 〈○ 〉を回して項目を選び

◆ ● 〈 ② 〉を回して内容を選びます。


⟨ೀ厨⟩を押します。

● 〈MENU〉ボタンを押すと表示 が消え、撮影準備状態に戻り ます。

メニュー機能一覧

ы 再生1

送信指定画像コピー

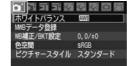

☎: 撮影2





画像サイズ

SC22W) + M1



ヒストグラム 拡大表示設定 ▲での画像送り



IY 機能設定2

● [M: カメラ設定初期化]でカメラを初期状態にすることができます。

lf: 機能設定3

がら⟨◎⟩を回します。

FnⅡ:画像・調光・表示 FnⅢ:AF・ドライブ センサークリーニング ファームウェア Ver. 1.0.0 FnIV:操作・その他 スタム機能設定状態の登録・関

🚨 カスタム機能

- 「n: JPEG画質]でL/M1/M2/Sの圧縮率を設定することができま
- [NY: 記録機能とメディア・フォルダ選択] でメモリーカードへの記録プ
- 法を選択することができます。

≥ ピクチャースタイル

- ▶ 撮影準備状態で〈よよ〉ボタンを 押します。
- 〈○〉を回してスタイルを選びます。

画像特性・内容 5200K程度の環境光下で撮影したときに、被写作

とほぼ同じ色あい

モノクロ

ネス/コントラスト/色の濃さ/色あい]を調整することができます。

デジタル機能設定

ISO: ISO感度

◆ (ISO)ボタンを押して、〈☆☆/◆) を回します。

- IS0100~3200(1/3段ステッ)の範囲で設定できます。
- ISO6400(H)まで拡張すること ができます。

150 Y 🗓 🗓 ホワイトバランス





表示	モード	色温度(約·K)	
AWB	オート	3000~7000	
*	太陽光	5200	
1	日陰	7000	
•	くもり、薄暮、夕やけ空	6000	
*	白熱電球	3200	
	白色蛍光灯	4000	
4	ストロボ使用	6000	
№	マニュアル	2000~10000	
K	色温度 2500~10000		

撮影モード


撮影操作



- 〈MODE〉ボタンを押して、〈滔3/① を回します。
- (益)(ご)で露出を決めて撮影 します。


撮影モード	〈ඎ〉ダイヤル	⟨◎⟩ダイヤル
P (プログラムAE)	プログラムシフト	露出補正
Tv (シャッター速度優先)	シャッター速度設定	露出補正
Av (絞り優先)	絞り数値設定	露出補正
M (マニュアル)	シャッター速度設定	絞り数値設定

AF: AFモード

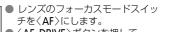

● 〈AF•DRIVE〉ボタンを押して、 〈△△◇を回します。

IESHOT (ワンショットAF) 止まっている被写体を撮るとき

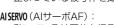

動いている被写体を撮るとき


- □ C.Fn III -8で測距点数を増やしてAFを行うことができます。(AI フレーム領域拡大
- 〈AF-ON〉ボタンでAFを行うこともできます。

■ AFフレーム

(45点)



- ◆ 〈団〉ボタンを押して、〈☆☆〉〈○〉 を回します。
 - 'レーム⇄自動選択を選択するこ こができます。

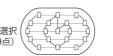

③ 測光モード



〈 **②・22** 〉 ボタンを押して、〈 △△△ 〉 3.. 2.. 1..0..+1..+2.: を回します。

②評価測光:標準測光方式

ご部分測光:中央約13.5%


□ スポット測光:中央約3.8%



3..2..1..0..+1..+2..+3 中央部に重点を置いて画面全 体を平均的に測光

● C.Fn I -7で任意選択AFフレームに連動したスポット測光にするこ とができます。

□ドライブモード

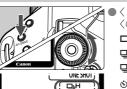



〈AF•DRIVE〉ボタンを押して、

: セルフタイマー10秒

: セルフタイマー2秒

: サイレント1枚撮影

☑ 露出補正

マイナス補正

標準露出指標·

露出レベル ―

● 白い被写体は+側、黒い被写体は-側に補正します。



- ピントを合わせ、露出を確認しま
- 〉を回して補正量を設定します。
- /3段ステップ±3段の範囲で設 定することができます。
- 解除するときは、露出レベルを標 準露出指標(〈**●** 〉または〈**♥** 〉)の 位置に戻します。

LAEロック

[▼] 露出を自動的に変える/AEB



〈MODE〉ボタンと〈AF•DRIVE ボタンを同時に押し、〈△△/○ を回して、AEBレベルを設定し

テップ±3段の範囲で 定することができます。

● 撮影を行うと、設定されている ライブモードに従って、①→②→ ③の順で撮影されます。

3枚撮影後でも、AEBは自動解除 されません。解除するときは、 AEBステップ量を「0.0」に戻します。

再生操作



一画像プロテクト

--音声メモ

┌─フォルダ番号-画像番号

___メモリーカード


(輝度/RGB)

-ピクチャースタ

撮影情報表示 シャッター速度 -

測光モ

記録画質

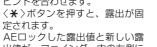

ファインダー内の右側に

* 露出を固定する/AEロック



ストロボ調光補正量

リアルタイムで表示されます。

▲ ◇ ★ ◇ ボタンを押すと、露出が固

撮影モ-AEロックした露出値と新しい露 ⟨【図〉設定時の

構図を決めて撮影します。

© 001 oa(535] 0.7 056 ***** 🗷

再生番号/ - 総記録画像数 ホワイトバランス-

ホワイトバランス補正量・ ファイルサイズ

└オリジナル画像判定用 データ付加 └ ピクチャースタイル

2007/03/18 12:24:30

└─撮影日時

カスタム機能一覧

C.Fn I:露出

- 露出設定ステップ
- ISO感度設定ステップ

撮影モードの限定

マニュアル露出時の

シャッター速度の

3 絞り数値の制御範囲の

撮影・測光モードの呼出

5 Avモード時のストロボ

制御範囲の設定

0 測光モードの限定

測光モード

同調速度

- ノイズ低減 B ISO感度の制御範囲の 設定 高輝度側·階調優先
- 4 ブラケティング自動解除 E-TTL II 調光方式
- ブラケティング順序 ストロボのシンクロ
- ブラケティング時の 撮影枚数
- 測距点連動スポット測光 露光中のファインダー内
- セイフティシフト
 - バルブ撮影中の 表示パネル照明

USMレンズの電子式

手動フォーカス

追従敏感度

AIサーボ時の被写体

AIサーボ1コマ目/

2コマ目以降動作

AF測距不能時の

レンズ動作

AIサーボ時の測距点

C.Fn II:画像・調光・表示

高感度撮影時の

タイミング

ストロボの発光

長秒時露光のノイズ低流

撮影時のINFOボタン

C.Fn III: AF・ドライブ 14 AF補助光の投光

- 13 AFフレーム点灯輝度 15 ミラーアップ撮影
- 6 連続撮影速度

・AFストップ

ボタンの機能

3 任意選択時の

AFフレーム

選択可否

7 AFマイクロアジャスト

AFフレーム領域拡大

10 登録AFフレームへの

11 AFフレーム自動選択の

12 測距時のAFフレーム

任意選択可能な

17 連続撮影時の 撮影枚数制限

C.Fn IV:操作・その他

1 シャッター/AF-ON

- ボタン
- 2 AF-ON/AEロック ボタン入替

- 測光タイマー中の
- 6 Tv/Av値設定時の
- 絞り数値設定
- **⊶**/**⊍**ボタンの機能

- フォーカシング
- スクリーン
- 3 レリーズタイムラグ 最速化
- 14 アスペクト比情報の
- 5 オリジナル画像判定用

サブ電子ダイヤル 撮影時のSETボタン

マニュアル露出時

Tv、Av值設定

ダイヤル回転

レンズ未装着時の

WB/メディア

画像サイズの設定

○ 〈OFF〉 時の

ボタン操作

12 各種タイマー保持時間

付加

データの付加

ライブビュー露出 シミュレーション